

改表手册

仪表为 K 分度号 400°C 改为 Pt100 0-400.0°C

1: 按 SET 5 秒 → 进入 B 菜单 (PV 出现 AL1) 再连续按 SET 直至 PV 窗口显示 LCK 字样时,这时相应的 SV 窗口应显示 1000 如果不是则要将 SV 修改为 1000 字样。

2: 接着再同时按住 (SET 和 <R/S)三秒 → **进入 C 菜单 (PV 出现 COD SV为0000)**按 SET 一下找到 SL1 改为 1000(K是0000)

3: 连续按 SET 至 PV 返回 COD, 这时相应的 SV 窗口修改 0001

按 SET 一下 PV 出现 SLH (代表设定控温上限温度) 这时相应的 SV 窗口修改成你所测量温度的最大值, (例: 你所需要的控温范围在 0°C ~300.0°C, 那我们可将温度量程放到 400.0°C 或再高一些) SLH 调成 4000 (温度测量最大值)

再按 SET 一下 PV 出现 SLL (代表测温下限温度) 这时相应的 SV 窗口修改成你所测量温度的最小值, (例: 你所需要的控温范围在 0°C ~300.0°C, 那我们可将温度量程调成 0000)

调成 0000 (温度测量最小值)

按 SET 至 PV 出现 dP SV 窗口修改 0001(一位小数点)

4: 同时按(SET 和 <R/S) 三秒即可退出, 即说你所要的程序已被写此表里去了, 这时 K 分度号已成功改为 PT100 型分度号。

你的表已经改为 PT100 量程: 0~400.0°C

其他功能一样

联系人: 邵国林

021-63603367